

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
 株式会社 ルネサス テクノロジ
 問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-EML-114A/JA	Rev.	第1版
題名	H8S/2378F E10A エミュレータシステムソフト使用上の注意事項 V2.0.01,V2.1.00 不具合のご連絡		情報分類	使用上の注意事項	
適用製品	H8S/2378F E10A エミュレータ 型名：HS2378KCM01H HS2378KCI01H	対象ロット等 V2.0.01 V2.1.00	関連資料	H8S ファミリ用 E10A エミュレータユーザーズマニュアル 別冊 H8S/2378F E10A エミュレータ製品固有ガイド RJJ10B0038-0200H	

H8S/2378F E10A エミュレータシステムソフト V2.0.01,V2.1.00 をご使用の場合、下記の不具合があります。

[内容]

H8S/2378F E10A エミュレータシステムソフト V2.0.01,V2.1.00 をご使用の場合、ユーザ RAM 領域 H'FF6800 ~ H'FF69FF アドレス範囲のメモリ内容をエミュレータが書き換える不具合があります。

本不具合はエミュレータを使用するデバイスとして H8S/2377F,H8S/2367F,H8S/2377RF を選択した場合に発生します。

H8S/2368F,H8S/2378F,H8S/2378RF を選択した場合は発生しません。

[対応策]

次バージョン(V2.1.02)で対策を行います。2004年4月に Web 掲載予定。

<http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/download/emulator/e10a/index.html#hew>

H8S/2378F E10A エミュレータシステムソフト V2.0.01,V2.1.00 をご使用の場合、ユーザ RAM は、H'FF6800 ~ H'FF69FF アドレス以外の領域を使用してください。

<使用可能 RAM 領域>

H'FF6000 ~ H'FF67FF

H'FF6A00 ~ H'FFBFFF

以上